

I.P.R., spol. s r.o., P.O.BOX 150 Bosákova 4, 851 04 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Typ vozidla: TATRA T815 4x4, ŠPZ : TV 175 AJ

| Poradie | Druh materiálu | Počet | Cena bez DPH |
|---------|---|-------|--------------|
| 1 | Demontáž a montáž kabíny, upínacieho zariadenia, motora, prevodovej skrine, predného nárazníka, palivovej nádrže | 1 | |
| 2 | Celková oprava karosérie vrátane príslušenstva - dodaný iný opraviteľný skelet, odhlučnenie motorového priestoru | 1 | |
| 3 | Oprava nezávislého kúrenia, výmena spalovacej komory | 1 | |
| 4 | Výmena a lakovanie predného nárazníka | 1 | |
| 5 | Výmena predných plechových nárazníkov, stupačiek prednej nápravy | 1 | |
| 6 | Celková oprava vzduchovej sústavy, výmena plastového rozvodu | 1 | |
| 7 | Výmena vzduchových prístrojov (bez vzduchových valcov) | 1 | |
| 8 | Výmena vzduchojemov | 1 | |
| 9 | Celková oprava elektrickej inštalácie , výmena zväzkov | 1 | |
| 10 | Celková oprava hydraulikkej sústavy vozidla | 1 | |
| 11 | Čiastočná demontáž a montáž podvozku, lakovanie, tryskanie | 1 | |
| 12 | Kolesá lakovanie, tryskanie | 1 | |
| 13 | Únik oleja z motora: únik oleja pri kompresore, výmena gufera kľukového hriadeľa za zotrvačnikom, gufera pohonu alternátora, gufera pohonu vsrekovacieho čerpadla a ventilátora, odvetranie motora, pretestnenie hlav ľavej strany motora | | |
| 14 | Výmena pravej a ľavej zadnej manženy polonápravy, oprava úniku oleja | 1 | |
| 15 | Výmena 4 ks vankúšov pérovania zadnej nápravy | 1 | |
| 16 | Výmena prasknutej palivovej nádrže (bola lepená) | 1 | |
| 17 | Výmena zadných tlmičov pérovania | 1 | |
| 18 | Výmena tlmiča výfuku, oprava potrubia | 1 | |
| 19 | Demontáž a montáž prevodovej skrine - oprava voľne vloženého čápu v obale - únik oleja, oprava malej a veľkej rýchlosti | | |
| 20 | Celková oprava prednej nápravy | 1 | |
| 21 | Oprava uloženia dvojramennej riadiacej páky, guľové čápy | 1 | |
| 23 | Oprava hlavného rámu vozidla, zavarenie prasklín | 1 | |
| 24 | Výmena spojky motora | 1 | |
| 25 | Oprava zadného nárazníka | 1 | |
| 26 | Výmena ovládacieho ventilu olejového kúrenia (značný únik oleja) | 1 | |
| 27 | Únik oleja a veľká vôľa servoriadenia | 1 | |
| 28 | Zhotovenie a montáž bočných zábran | 1 | |
| 29 | Celková oprava nezávislého pohonu | 1 | |
| 30 | Pretestnenie piestnic sklápania rezervy a sklápania kabíny | 1 | |
| 31 | Oprava komunálnej hydrauliky | 1 | |
| 32 | Celková oprava korby EURO II | 1 | |

| | |
|-------|--------------|
| Spolu | Cena bez DPH |
| | € 58 036,00 |

V Bratislave, 01.11.2014

Ladislav Jung
inater



spol.
P.O.
851
IČO
DIČ
IČ D