


loď kostola sv. Ladislava

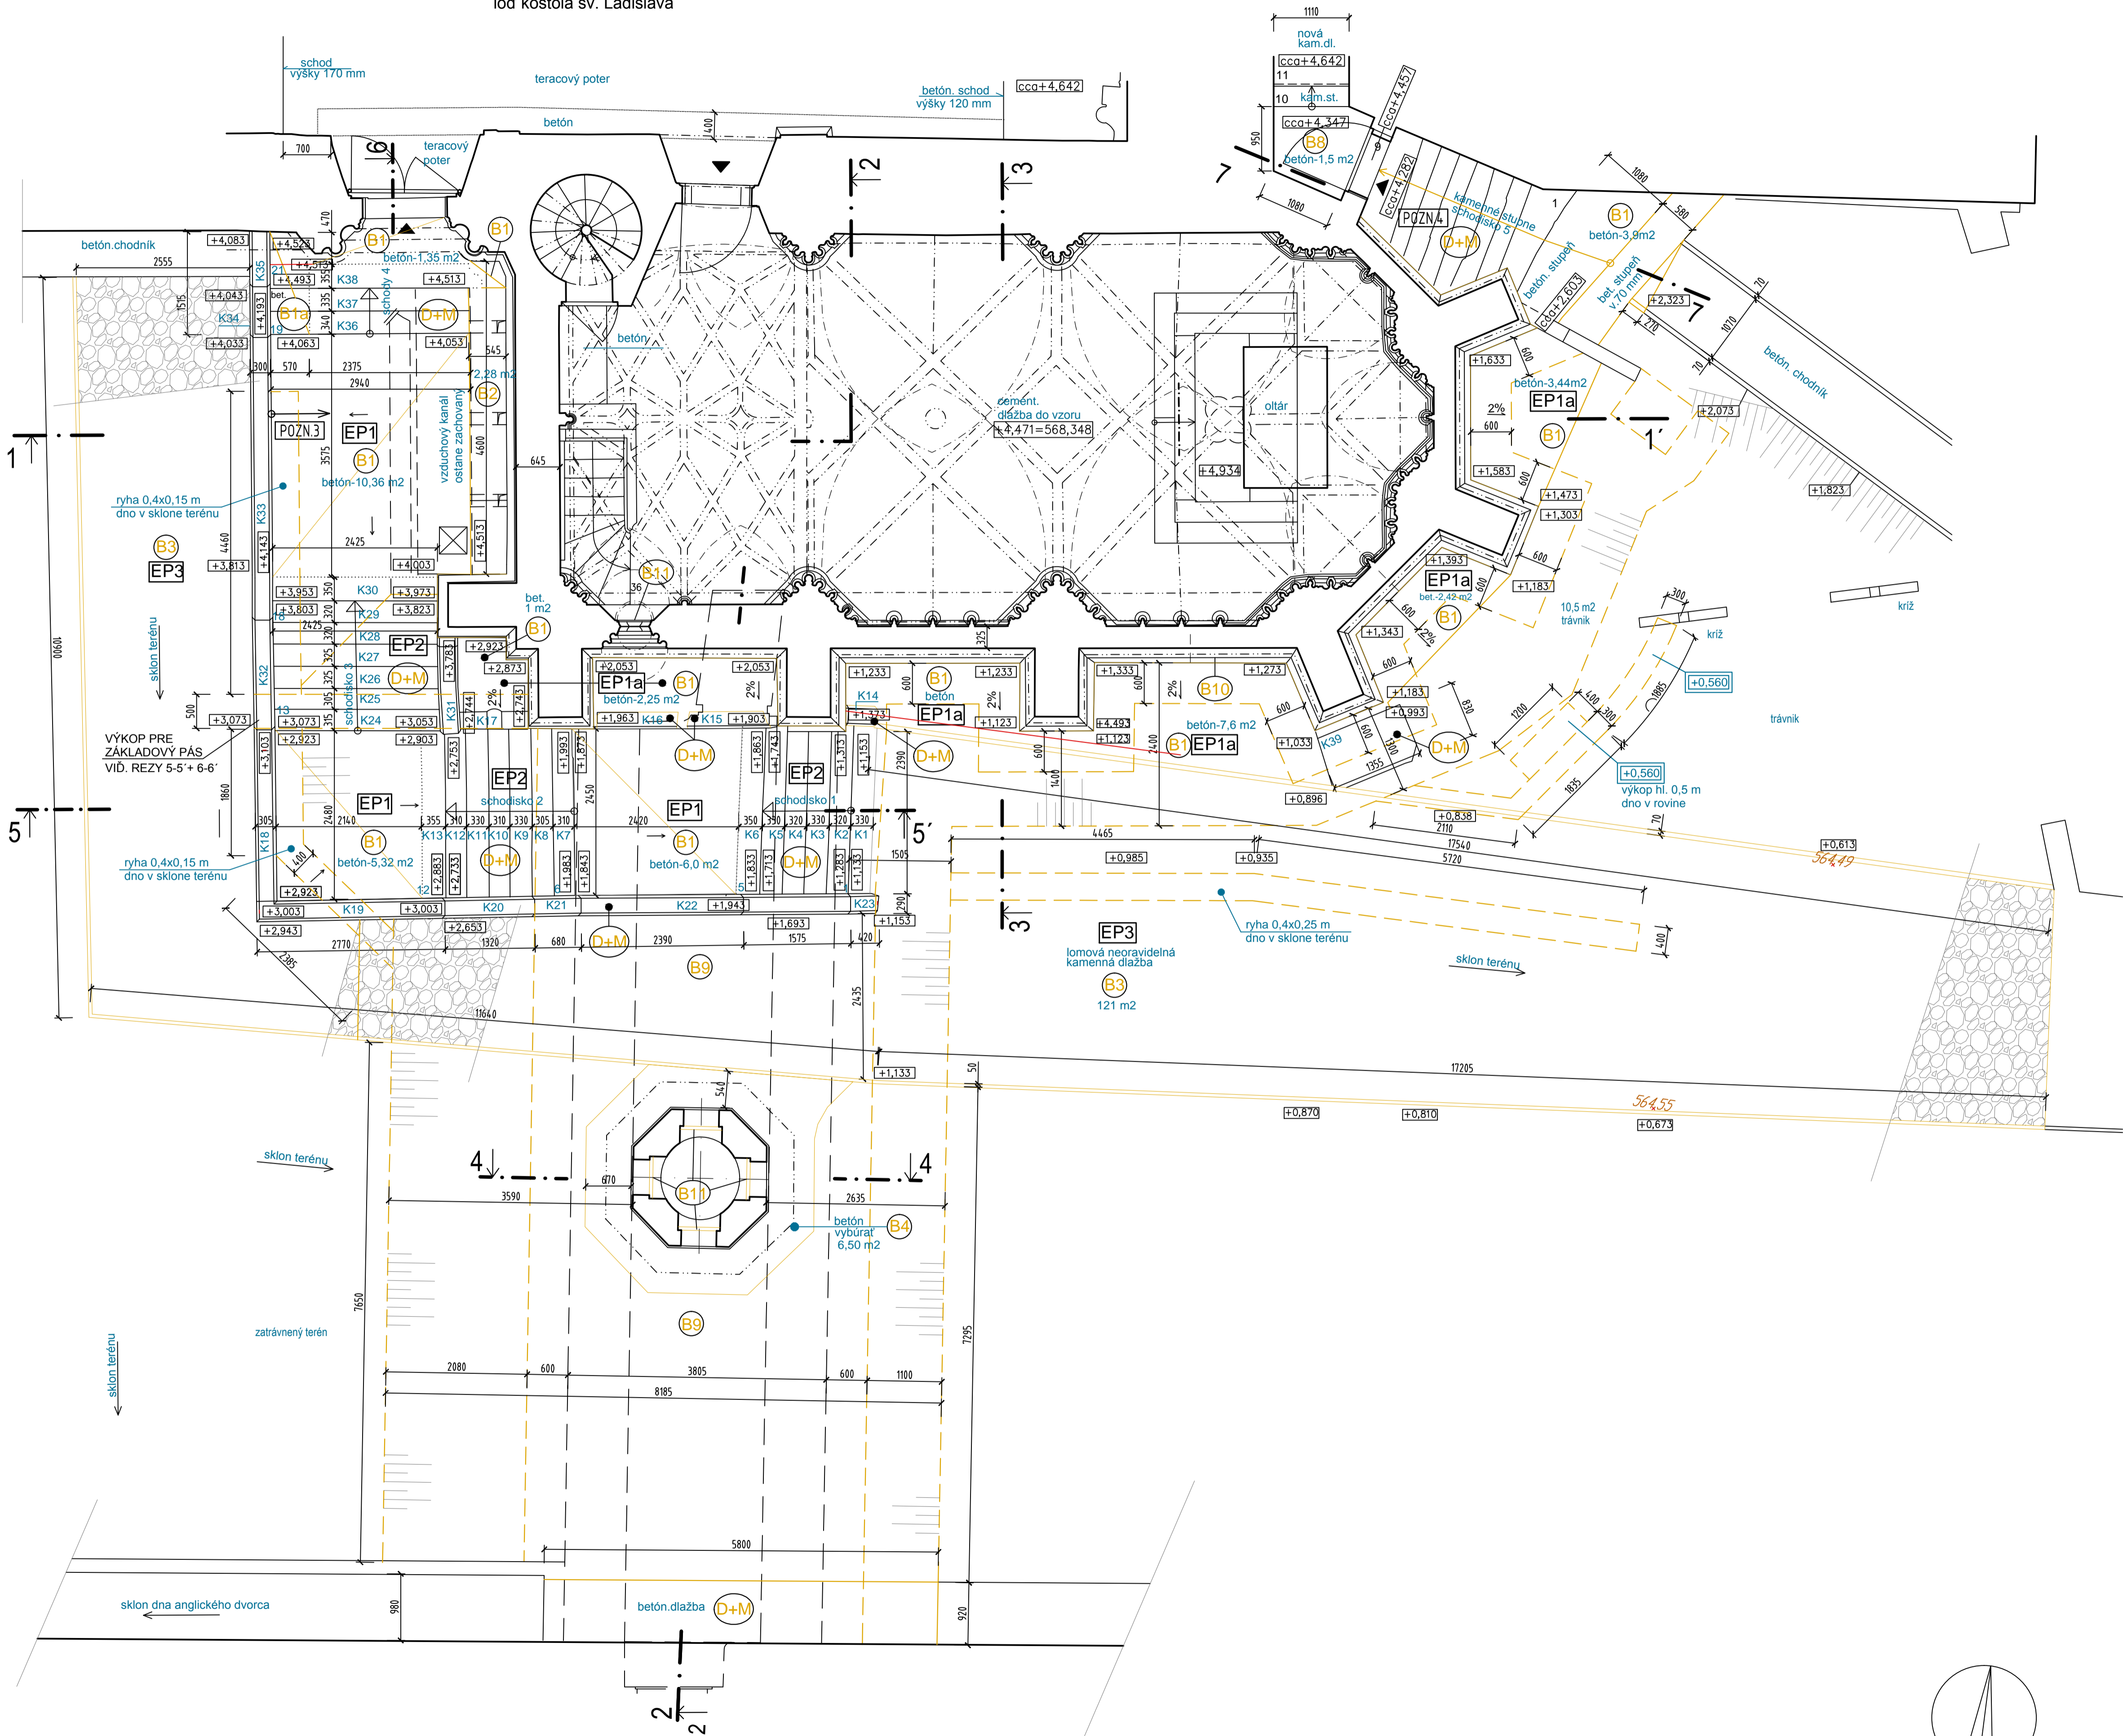

POPIS BÚRACÍCH PRÁČ :

- (D+M)** - PRESUN LAVÍC V KAPLNKE - ROZMEROV 3,42x2 M - 2 KS.
- (B1)** - ROZOBRAŤ A SPÄTNE ULOŽIŤ VŠETKY TRAVERTINOVÉ PRVKY SCHODÍSK 1-4 (STUPNE, LEMY) A KAMENNÚ DOSKU V TERÉNE (K39). PRVOK K14 SA VYUŽIJE NA DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH KUSOV
- (B2)** - ROZOBRAŤ A PRESUN DVOCH KAMENNÝCH STUPŇOV SCHODÍSKA V CHODBE.
- (B3)** - KAMENNÉ STUPNE SCHODÍSKA 5 DO KOSTOLA.
- (B1)** - VYBÚRAŤ BETÓNY HR. cca 200 MM Z POVRCHU TERÉNU. CELK. PLOCHA : 41 M2
- (B1a)** - ODSTRÁNIŤ DOBETONÁVKU TROCH STUPŇOV SCHODÍSKA 4.4 - V = 150mm, CELK. V. 0,455 m, CELK. DL. 1,52 m, Š. 0,57 M.
- (B2)** - ODSTRÁNIŤ ŽB KRYCIU DOSKU VZDUCHOVÉHO KANÁLA - HR. 150mm PLOCHA : 3,3 m2.
- (B3)** - VODOROVNE ODREZAŤ KARBOFRÉZOU
- (B3)** - VYBÚRAŤ NAVRHNUTÚ PLOCHU CHODNÍKA Z NEPRÁVIDELNEJ LOMOVEJ KAMENNEJ DLAŽBY V SKLADBE (EP3), PLOCHA : 91 m2
- (B4)** - VYBÚRAŤ BETÓNOVÝ CHODNÍK - ŽL'AB Š. 0,7 M OKOLO LUCERNY. CELK. PLOCHA : 6,5m2.
- (B5)** - VYBÚRAŤ BETÓN POD LAVICAMI KAPLNKY 1.PP V SKLADBE (JP2) CELK. PLOCHA : 3,42 x 2,0 x 2 = 13,68 M2.
- (B6)** - OSEKAŤ CEMENTOVÚ VHLKOSTOU POŠKODENÚ OMIETKU ZO STENY KAPLNKY 1.PP, A VEĽMI TVRDÚ CEMENTOVÚ OMIETKU HR. 40 MM ZO STIEN A KLENBY CHODBY CELOPLOŠNE.
- (B7)** - ROZOBRAŤ A DEPONOVAŤ KAMENNÚ VEĽKOPLOŠNÚ DLAŽBU Z CHODBY FORMÁTU cca 400x400 MM AŽ cca 400x700 MM, HR. cca 70 MM. PLOCHA : 23,73 M2.
- (B8)** - ODSTRÁNIŤ BETÓN Z PODLAHY ŽÁDVERIA VSTUPU DO KOSTOLA HR. ODHADOM 150mm + VÝKOP HR. 0,38 M OD HORNEJ HRANY PODLAHY. PLOCHA : 1,50 M2.
- (B9)** - ODSTRÁNIŤ ZAVLHNUTÝ NÁŠYP KLENBY CHODBY.
- (B10)** - OSEKAŤ TVRDÚ CEMENTOVÚ OMIETKU HR. 30-40mm ZO SOKLA FASÁD KAPLNKY DO VÝŠKY SP. HRANY KAMENNÉHO SOKLA CCA OD 0,2-0,4m NAD TERÉNOM
- (B11)** - ZDEMONTOVAŤ JESTVUJÚCE OTVÁRAVÉ OKNÁ KAPLNKY, A OKNÁ SVETLIKA NA CHODBE 6 ks
- (B12)** - VYFRÉZOVAŤ ŠKÁRY CEM. DLAŽBY KARBOFRÉZOU, A OPATRNE ODSTRÁNIŤ JESTVUJÚCU CEMENTOVÚ DLAŽBU PRE SPÄTNE ULOŽENIE
- (Jv)** - JADROVÉ VRTY

POZNÁMKA :

- VÝŠKY TERÉNU SÚ PREVZATÉ Z POLOHOPIŠNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA NKP (ING. VLADIMÍR KANDRIK, 12. 2012).
- ZAMERANIE OBJEKTU (KATARÍNA UHRINOVSÁ, 12.2015).
- SPOJOVACIA CHODBA A LUCERNA BOLI DOMERANÉ A ZAKRESLENÉ PROJEKTANTOM. VZDUCHOVÝ KANÁL PRI ZÁPADNEJ FASÁDE A SCHODÍSKO 5 DO PRESBYTERIA DETTO.
- (POZN.1)** - ZMENA ARCHITEKTÚRY VONKAJŠÍCH SCHODÍSK JE NAD ROZSAH PROJEKTU SANÁCIE.
- (POZN.2)** - VÝPIS JADROVÝCH VRTOV VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA
- (POZN.3)** - BETÓN NA HORNEJ PODESTE OPATRNE VYBÚRAVAŤ SMEROM K OBJEKTU. POZOR NA STENU VZDUCH. DLAŽBA POD TERÉNOM, BETÓN ODREZAŤ FRÉZOU. PRIZVAT STATIKA NA STAVBU.
- (POZN.4)** - SCHODÍSKO 5 DORIEŠIŤ SO STATIKOM PRED ROZOBARTIM STUPNE ZAMERAŤ, ZAKRESLIŤ, NAFOŤIŤ + OČÍSLOVAŤ.

LEGENDA :

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- JESTV. NEPRÁVIDELNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA
- K1 AŽ K 38 OČÍSLOVANIE KAMENNÝCH PRVKOV VONKAJŠIEHO SCHODÍSKA (TRAVERTÍN).

±0.000 = 563,877 m n.m.

ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ!

PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V DODANÝCH PODKLADOCH !

Zodp. projektant:	Ing. MARTA PICHOVÁ	MARTA PICHOVÁ s.r.o.
Vypracoval:	Ing. MARTA PICHOVÁ, Ing. arch. TOMÁŠ SCHLÖGL	Spol. zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I.
Investor:	RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV, FARNOSŤ SPIŠSKÝ ŠŤVRTOK	Č. vložky 93595/B
Profesia :	E.1. SANÁCIA ZAVLHNUTÝCH MURÍV KAPLNKY 1.PP	Mečíkova 59, 841 07 Bratislava
	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIŠENIE	IČO:474.81153 DIČ:2023912176
Názov stavby:	Kláštor minoritov, obnova stredovekej Kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, ÚZPF č.817/3	Stupeň: PSP + DR
Obsah:	PÓDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE	Dátum: 09.2020
		Formát: B A4
		Zákazka č.: -
		Mierka: 1:50
		Č. výkr.: 1a